

### **Arbeitsanleitung: Das Einbetten der Pilze in Gießharz.**

- 1.) Pilze müssen vollkommen trocken sein.( gefrier trocknen)
- 2.) Pilze nach dem Sammeln bei 23-25 ° minus einfrieren.
- 3.) Trocknungsmittel Silicagel muss ebenfalls 23-25°minus kalt sein.
- 4.) Gefrorene Pilze in ein Behältnis legen, mit Trocknungsmittel vollkommen bedecken und abdecken, mit Namen und Datum versehen im Tiefkühlschrank ca. 6-8 Wochen bei 23-25° minus trocknen. Den Vorgang solange wiederholen, bis der einzugießende Pilz vollkommen trocken ist.

### **Pilze einbetten**

- 1.) Gießform aus Holz oder Kunststoff größengerecht vorbereiten und mit Formen-Trennmittel auspinseln.
- 2.) Gießformboden mit 5-6 mm angerührtem Gießharz bedecken. Wenn der Harz nach 20-30 Minuten gummiartig ist, dann den einzugießenden Pilz einlegen.  
**Bemerkung:** Erst wenn der Harz ausgehärtet und erkaltet ist, nächste Schicht aufgießen, immer 6-8 mm und erkalten lassen. Dies so lange wiederholen, bis der Pilz mindestens 8-10 mm überdeckt ist.
- 3.) Gießling nach dem Aushärten (ca. eine Woche) ausschalen.

### **Schleifen der Gießlinge**

- 1.) Grob mit einer Bandschleifmaschine mit 60er Schleifpapier trocken vorschleifen.
- 2.) Anschließend nur noch Nassschleifen, Körnung 180er;320er; 500er; 800er, 1000er 1200er, 2000er und 4000er,
- 3.) Mit Polierpaste und weichem Polierruch polieren.
- 4.) Zum Schluss mit Acrylfarbe die Rückseite anmalen.
- 5.) Fertig ist dann der eingebettete Pilz.

Viel Erfolg bei Ihrem neuen und schönen Hobby.

Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich an:

Willi Marchina  
Lengerstr.25 a  
66578 Schiffweiler  
Telefon (06821) 65710  
wi-marchina@t-online.de